

Kraftstoffreservewarnung geht nach dem Starten des Motors nicht aus, obwohl Kraftstoffmenge nicht im Reservebereich ist.

1. Steuergerät Reiserechner erhält auf Buchse 6 kein Signal, z.B. durch kalte Lötstelle in Baugruppe Kombi-Instrument oder aufgeweitete Buchsen an der 4-poligen Kupplung/Baugruppe Kombi-Instrument erneuern bzw. Kontaktierung sicherstellen.
2. Leitung zu Buchse 21 am Steuergerät Reiserechner hat Masseschluß. Masseschluß beseitigen.